

الإجراءات المتبعة لصيانة العناصر المعمارية الأثرية

من خلال دراسة حالة بعض المباني الأثرية

أسامه النحاس⁽¹⁾ , هالة عبد المعز⁽²⁾ , شيماء عبد السلام⁽²⁾

(1) قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبراخية جامعة بنها

(2) قسم الهندسة المعمارية بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان – فرع 6 أكتوبر

المخلص: لقد أثبتت الخبرة الفنية والعلمية والمشاهدات الميدانية التي تتناولها هذه الدراسة أن أعمال العلاج مهما كانت ترتقى لأفضل مستوى من النجاح إلا أنها لا تكفل الأمان (I) المطلوب مما يستوجب صيانة المباني الأثرية بصفة جدية ودورية وذلك من خلال تهيئة أفضل الظروف التي تناسب حالتها وأيضاً يتلائم مع ظروف العصر والتحويلات الحضارية المستمرة. ورغم أن المباني الأثرية تتفاوت أعمارها وحالاتها إلا أنها تحتاج إلى مرحلة الصيانة الوقائية المستمرة من حيث تهيئة المبنى لمجابهة كل الأخطار الوارد التعرض لها مثل العوامل الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية لذا وجب تحليل بعض الحالات الدراسية لإستعراض أفضل طرق الصيانة المناسبة لمعظم عوامل التلف التي تتعرض لها عناصر المباني الأثرية وتعرض الورقة البحثية الحالات الدراسية التي من خلالها سنغطي معظم مظاهر التلف بالمبنى الأثرى ثم نتناول طرق الصيانة الخاصة بالعناصر المعمارية ووضع بعض التوصيات الواجب إتباعها في مرحلة الصيانة للحفاظ على المبنى الأثرى.

1 مقدمة

تلعب منهجية الصيانة الوقائية دور فعال وحيوي في عملية الحفاظ على المباني الأثرية فإن مرحلة الترميم مهما كانت ناجحة وتمت على أيدي فنية ماهرة وصولاً بها لأفضل النتائج المرجوة ثم يترك الأثر للعوامل التي تجعله يتأذى ولم يحافظ عليه بالقدر الكافي سواء من خلال العوامل البيئية أو البشرية فهذا يجعل منظومة الحفاظ تفقد ركن الصيانة وبالتالي تكون غير مكتملة لذا وجب سرد بعض التوصيات الحتمية التي من خلالها تتم عملية الصيانة والحفاظ على الأثر وأيضاً تعمم على المباني الأثرية شتى حيث أنها تتل ذات القدر والقيمة الكافية لتستحق الحفاظ عليها في شتى بقاع العالم.

مشكلة البحث

الكثير من المهتمين بمشاريع الترميم والعلاج لا يعطون الأهمية الكافية لمرحلة فيما بعد العلاج ألا وهي الصيانة وتمثل هذه المرحلة نقطة ضعف جوهريّة في مشاريع الترميم والحفاظ حيث أن هذه الخطوه ركن هام من أركان منظومة الحفاظ على المبنى الأثرى أياً كان نوعه أو موقعه أو عمره فحين تتم الصيانة الدورية للأثر يتم الحفاظ على الأثر كي تتوارثه الأجيال فالهدف الشامل للترميم هو الحفاظ على هذا الكيان الأثرى بشقيه المادي والحضاري.

هدف البحث

الحفاظ على المبنى الأثرى بذات الشكل والهوية لأطول فترة زمنية ممكنة من خلال بعض الإجراءات الإحترازية للأثر ومن ثم تدعيم فكر العلاج الوقائي (الصيانة) الذي من خلاله يتم تجنب الكثير من المشاكل المستقبلية حيث تلعب منهجية الصيانة الوقائية في هذا الشأن دوراً حيوياً في عملية الحفاظ على المباني الأثرية حيث إنها تحافظ على بقاء المبنى الأثرى وإستمراره.

مرحلة الصيانة ضمن مشاريع الحفاظ والترميم

إن خطة صيانة المبنى الأثرى جزء لا يتجزء من منظومة الحفاظ وعند الإهتمام بها وتطبيقها بأوقات زمنية تبعاً لحالة المبنى سوف ننهض بهذا الإرث الذي كان أوشك أن يندثر... حيث تدرج مرحلة الصيانة في مشاريع الحفاظ والترميم كجزء مكمل لمرحلة العلاج كالتالي:



شكل (1) ترتيب مرحلة الصيانة ضمن مرحلة العلاج (2)


تعريف الصيانة الوقائية⁽³⁾

قبل البدء في طرح الورقة البحثية يجب تعريف الصيانة الوقائية التي تنشطر بشكل أساسي من عمليات الحفاظ ويمكن طرحها من خلال بعض النقاط:

- تمثل الإجراءات الاحترازية التي تتم لمنع حدوث تلف بالمبنى الأثرى طوال فترة بقاءه.
- من خلالها يمكن التنبؤ بحدوث التلف أو توقيت حدوثه ليتم التعامل معه لإيقاف سبب التدهور.
- يمكن درأ الخطر لطبيعة المتابعة الدورية للعنصر أو المبنى الأثرى فعند مراقبة سبب الخلل فيمكن إيقافه والتعامل معه قبل حدوث الضرر.

حوكمة عملية الصيانة الوقائية

تصبح هذه الخطوة ناجحة (4) في حالة القدرة على منع التلف والتحكم في السيطرة عليه ومن ثم تخطى مرحلة الخطر وذلك من خلال برامج وخطط توضع لحصر المشاكل الممكنة ومنهجية التعامل معها وذلك من خلال تحليل بيانات وعمل إحصائيات لعوامل التلف التي من خلاله يتم عمل توقيتات معينة للمتابعة الدورية ومتابعة العلاج لذلك يفضل دائما استخدام منهج إعادة التوظيف في حالة استقرار حالة المبنى لأنه يجعل المنشأ دائم المتابعة ولقد تم وضع منهجية مبدئية لشكل البرنامج التطبيقي الذي سيتم من خلاله متابعة

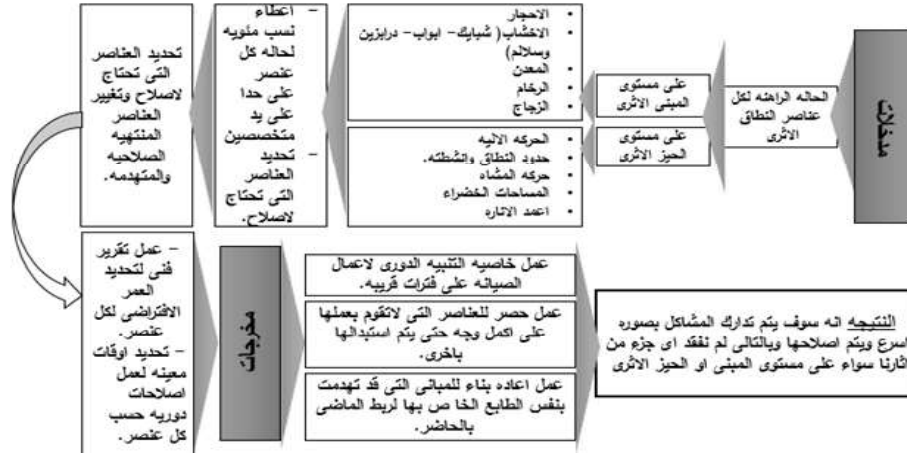

شكل (1) هيكل مبدئي لبرنامج الصيانة من عمل الباحث

مدخل الحالات الدراسية

رغم تقادم تلك المباني الأثرية الذي يزيد من قيمتها ورونقها المعماري إلا انها قد تتعرض لعوامل تلف مختلفة تم تناولها في الحالات الدراسية مثل التلف الميكانيكي بفعل العوامل الطبيعية كالرياح والعواصف وغيرها كما تم تغطية عامل الإتلانف البشري كالحروب وكذلك تم تغطية عامل التلف الفيزيوكيميائي كتغير درجات الحرارة وصولا إلى عامل التلف البيولوجي كالبكتريا والفطريات ونستعرض هذه الحالات فيما يلي حيث يتم عرض مظهر التلف وعلاجه من خلال بعض المباني الأثرية التي يعرض نبذة عن حالتها والعامل المتعرضة له وأخيرا يتم عرض الإجراءات الواجب إتباعه لتلافي هذا العامل من عوامل التلف.

جدول (1) الحالات الدراسية



عوامل التلف	تأثير عامل التلف على العنصر الأثرى في بعض الحالات الدراسية
الحالة الدراسية الأولى	
التلف الميكانيكي (عوامل طبيعية/الرياح والعواصف)	<p>موقع سائر الأثرى بالبحرين (تم بناء المستوطنة على مرحلتين عام ٢٢٠٠ ق.م و ١٩٠٠ ق.م تم بناء المعبد فهي عبارة عن مدينة قديمة تتميز كغيرها بوجود مجموعة من المباني السكنية مع دور للعبادة وتقع عند الحافة الشرقية للمرتفع الصخري ٢٢٥٠٠ م ٢.</p>
	<p>صورة (١) مخطط المستوطنة بموقع سائر</p>
من أهم عوامل التعرية التي من خلالها يتم هدم ونحر الواجهات وخاصة عند حملها لحبيبات رملية صلبة تؤذي بإحتكاكها وخاصة المباني في الأماكن الصحراوية	<p>كثره الرمال المتراكمة على الجدران المتسببة في طمس معالمها نتيجة الرياح والعواصف السديدة نظراً لوجود المباني في منطقة صحراوية مكتسوفة تماماً.</p>
	<p>صورة (٢) يمكنه ترغم الرمال عند الجدران بالموقع وتغيرها على مبنى بيت الجدران</p>
العلاج	<p>- يتم إزالة الرمال والأثرية بالطريقة الميكانيكية (الفرش المتحركة) حسب الحاجة.</p> <p>- اللجوء إلى الطريقة الكيميائية (التنظيف بالماء والمحاليل) للتأكد من إزالة كافة الأثرية.</p>
	<p>- إزالة الرمال من حول المبنى.</p> <p>- عمل مصدات للرمال المتحركة.</p> <p>- تثبيت التربة حول المبنى بالرسن (راتنجات ولدائن صناعية).</p> <p>- التثجير في اتجاه الرياح المحملة بالرمال.</p>
الوقاية	

تحليلة دراسية ثنائية		
	<p>حقن الوكالة بقلطين شيد المبنى أمير الحج الثامني في العيد العظمي وحاكم نبلس حينها فروخ باشا عام ١٦٣٠م ليكون مقرا لتجمع الحجاج وإستراحة للقوافل التجارية ويعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر حيث كان يستخدم كإسطبل وقندق سياحي قديم. (٦)</p>	<p>التلف الميكانيكي (الإتلاف البشري/الحروب) أكثر ما يهدد الأثر ويلحق الضرر وبالتالي ما يعتمد على قدرته حتى يحصى حضارة الثولة مثلما حدث في الحرب العالمية الثانية</p>
	<p>تهدم كامل لأساسات المبنى وتهدم معظم الحوائط الحجرية نتيجة للقصف الإسرائيلي للبلدة قادت إلى دمار كلي للمبنى.</p> <p>صورة (٧) خان لوكلة لصناعة لعمارة</p>	
<p>علاج التربة</p> <p>- يتم تثبيت التربة من خلال سحب المياه الجوفية على مستوى الأساسات بنظام صرف يحيط بالمبنى.</p> <p>- تخفيف الأحمال الزائدة قدر المستطاع.</p>		
<p>علاج الأساسات</p> <p>أ- تدعيم الأساسات: من خلال حقن الجيكل بملاط من الكلس الهيدروليكي الطبيعي وتكون نسبته بمقدار حجم من كلس مقبل حجمين من الرمل الناعم التظيف.</p> <p>ب- ترميم وتدعيم القواعد:</p>		
<p>- حفر الأرض من جهتي الجدار حتى مستوى الأساسات .</p> <p>- يتم الحفر تحت القاعدة على منتصف عرضها يجب العمل على جزء من الطول لا يتجاوز الواحد منه مترين .</p> <p>- عمل قاعدة من الأسمنت المسلح صممت بعد حساب الأحمال على المبنى .</p> <p>- ترك جزء من الحديد مكشوف ليربطه مع الأسس القديم من الجهة الاخرى .</p> <p>- الحفر من الجانب الآخر وإستكمال القاعدة بنفس العمق والأبعاد .</p>		
<p>- تجهئة الأوضاع التولية ووضع موثيق تولية تجرد هذا الفعل .</p> <p>- إعادة بناء كامل الأثر إسترشادا بالرسومات الاصلية .</p>		

الحالة الدراسية الثالثة		
	<p>مسجد الإمام البوصيري بمصر في بداية إنشاءه كان زاوية صغيرة أنشأها يحيى باشا في 1743 بالقرب من شاطئ الميناء الشرقي ببحر الإسكندرية وألحق بها كتاب كان يعلم مطهرتها ثم أضاف إليها بعد ذلك محمد باشا الوزير المعظم سيول لشرب المسلمين</p>	<p>التلف الميكانيكي (عوامل طبيعية/الامطار والسيول)</p>
	<p>تلف الحوائط الحجرية بسبب هطول الأمطار الغزيرة نتيجة طبيعة بيئة الإسكندرية وبالتالي إرتفاع الرطوبة النسبية لقرب المسجد من البحر وأيضا تلف بالغ في الأسقف الخشبية أدى إلى تسوسها.</p>	<p>تسبب في تفكك مونة البناء وتساقط ملاط الواجهاات وضياح النقوش والأقواس وتحرك الأساسات ونزوح الأملاح وتفتت الطبقات بسببها وتآتى السيول تاخذ ما مامها حيث لا تقدر المبانى على مجابهتها(٧)</p>
<p>الكشف عن جميع أجزاء الأساسات ومراقبة حالتها الإشائية وإستخلاص الأملاح منها أو إعادة بناء ما تهدم منها . (٨)</p> <p>تدعيم الأجزاء الهشة وصلبها بنظام إنشائي موازى لتكوينها.</p> <p>عمل خنادق صرف لنزح كل مياه الأمطار المتجمعة حول الأساسات</p>		
<p>إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وحملها بعيد عن الجدران والأساسات حتى لا تحدث تآكل بها.</p> <p>سد كل الشقوق بالمبنى التي تعتبر نقاط ضعف يمكن تسرب المياه منها وتكحيلها بمونة تحتمل المياه</p> <p>تغطية الأسقف بالمياه العازلة ووضع مزاريب حتى لا تتجمع المياه بالسطح</p>		

الحالة الدراسية الرابعة		
 <p>صورة (7) الجامع الأزهر ببعلبك.</p>	<p>الجامع الأزهر الكبير بلبنان أقيم المسجد في العصر الأموي في مدينة بعلبك التي كان يحكمها حينئذ بطالمة مصر بسمى مدينة الشمس وقد أعيد إعمارها في عهد نور الدين بن زنكي في 1170م حيث ألحق بالجامع مدرسة بالجهة الشرقية تخص المذهب الشافعي . (10)</p>	<p>التلف الميكانيكي (عوامل طبيعية/الزلازل والصواعق)</p> <p>تتسبب في هدم المباني الأثرية وتحويلها لأطلال أو تهدم جزئى حسب قوة الزلازل والصواعق تؤذى الأجزاء القابلة للإشتعال وتهدم الجزء المصاب فقط وغالبا يكون بالمباني المقامة على جبال ومرتفعات(9)</p>
 <p>صورة (8) تماثيل الاعداء وتناثر حجارة الجامع بسبب الزلزال</p>	<p>تهدم شبه كامل للمئذنة و معظم الواجهات الحجرية بسبب زلزال 1957م الذى ضرب المدينة فدمر مبانيها.</p>	<p>تظهر التلف وألحاح</p>
<p>إعادة بناء المبنى الأثرى بالإسترشاد إلى الصور والرسومات المعمارية الأصلية الموثقة لمطابقة الأثر بحالته الأصلية ويجب إجتهد الفريق المنفذ فى إختيار مواد بناء مطابقة بشكل كبير للمواد الأصلية للحفاظ على القيمة المعمارية للأثر .</p> <p>ليس بالمستطاع إبقاء الزلازل ولكن يمكن إستخدام مانعات صواعق للحد من أضرارها وتوزيعها بحيث تغطى جميع أجزاء المبنى(10)</p>	<p>العلاج</p>	<p>إجراء الصيانة</p>

الحالة الدراسية الخامسة		
 <p>صورة (9) جامع بن طولون قهبا</p>	<p>جامع بن طولون انشأ عام (876-978) ويعتبر ثالث جامع انشأ بمصر الإسلامية حيث أنفق أحمد بن طولون 120 ألف دينار في بنائه، وقد إهتم بالأمور الهندسية في بناء المسجد حيث تبلغ مساحته حوالى 6 فدان ونصف حيث قد عزم ابن طولون لبناء مسجد فأشار عليه مجموعة من الصالحين لبنائه على جبل يشكر حيث كان لا يوجد بقعة فى مصر أفضل من هذه. (11)</p>	<p>التلف الفيزيوكيميائى (تغير درجات الحرارة)</p> <p>تباين درجة الحرارة يؤدى الواجهات المتعرضة للشمس فيتسبب فى إنهيار الترابط بين مكوناتها خاصة فى الأحجار النارية والمتحولة لوجود الحبيبات المعدنية فتتأثر بفعل التمدد والإتكماش فتتهار ويؤثر فى البياض فيحدث تشققات فى الطبقة الخارجية و فصل بين الطبقات</p>
 <p>صورة (10) إتصال تملط عن الحجر بفعل حرارة بالتواجهات</p>	<p>حدوث إتصال بين طبقات الملاط مما أدى إلى فقدان أجزاء منها نتيجة التعرض الدائم لإرتفاع درجة الحرارة وحدوث شروخ وتشققات كثيرة على طبقات الملاط .</p>	<p>تظهر التلف وألحاح</p>
<p>– يجب تنظيف السطح أولا وازاله الأتربة والخبار ثم ترطبيه لاستقبال التليبس.</p> <p>– يتم وضع تليبس او طلاء كلسى على سطح الاحجار فى اتجاه التلف سواء كان تسرب مياه او صعود شعرى وذلك نحو الطبقات الجديدة التى تسمى طبقات التضحية فهذه الطريقة تحفظ إنشاءات المبنى وهى تحتاج إلى صيانة وتجديد دائم حتى لا تدهور حالتها.</p> <p>– تستخدم أفضل وأحدث التقنيات المتاحة حتى تقلل من الجهد والتكلفة لعملية الإصلاح.</p> <p>– يمكن تحدد طبقات التليبس أو الطلاء وزيادة مواد عازلة وعاكسة للشمس فى أجزاء من الواجهة عدا الأجزاء عالية التدهور لحين علاج السبب .</p>	<p>العلاج</p>	<p>إجراء الصيانة</p>
<p>– وضع مواد عازلة سائلة فى مونة الترميم.</p> <p>– استخدام البودرة الجيرية فى التليبس المعالجة بتقنيات النانو لمساعدتها لعدم إمتصاص درجة الحرارة وتخزينها مما يؤثر على طبقات الطلاء.</p>	<p>إجراء الصيانة</p>	

الحالة الدراسية السادسة		
 <p>صورة (11) الكنيسة المعلقة</p>	<p>الكنيسة المعلقة عرفت بهذا الإسم لأنها تقوم على أنقاض برجين كبيرين من أبراج الحصن الروماني الذي بناه الإمبراطور تراجان في القرن الثاني للميلاد والدخول إليها عن طريق درجات سلم مقامة على مقربة من البرج الأوسط لأنها تعتبر من أقدم الكنائس الباقية في مصر. (13)</p>	<p>التلف الفيزيوكيميائي (تغير) منسوب مياه النشع (والرشح) تحدث للمباني القريبة من الصرف الصحي فتتجمع مياه الرشح حول أساسات وترتفع في الجدران بالخاصية الشعرية فيؤدي لتحول الأحجار لمواد هشه ضعيفة فتؤدي إلى هبوطها وتآكل الأساسات مما يهدد بعدم توازن المبنى (12)</p>
 <p>صورة (12) تدهور الأحجار بسبب المياه الجوفية</p>	<p>حدوث هبوط نسبي في الأساسات بسبب ارتفاع المياه الجوفية وتلف الحوائط لوجود أملاح وكبريتات في المياه نتيجة تسرب مياه الصريف الصحي.</p>	<p>مظهر التلف وأبعاده</p>
<p>- التنظيف الكيميائي لإزالة كل الرواسب . - عمل كمادات لإمتصاص الأملاح إن وجدت . - عمل طبقات عازلة بين صفوف الأحجار . - عمل نظام عزل كامل للأساسات. - وضع مواد كيميائية مضادة للكبريتات في مونة الحقن .</p>	<p>العلاج</p>	
<p>إستخدام طبقات غير منفذة للمياه بشكل أفقي حتى لاتسمح بالصعود للجدران وذلك عن طريق ألواح البلاستيك وراتنجات الإيبوكسي الممزوجة بالرمال أو الحقن بمادة العزل راتنجات السيليكونات واللاتكس. - عمل مصدات مياه رأسية لخندق حول الأساسات لتجميع المياه لصرفها (12)</p>	<p>إجراء الصيانة</p>	


الحالة الدراسية السابعة		
 <p>صورة (13) متحف مجمرات</p>	<p>متحف المجمرات بمصر يحرض مجهرات الأثر التي حكت مصر ويقع بالإسكندرية شيد القصر في 1919م بمنطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية، وكان يؤول للأميرة فاطمة الزهراء وقد صمم طبقا لطرز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر</p>	<p>التلف الفيزيوكيميائي (التغير) في معدلات الرطوبة (التسببية) تؤثر الرطوبة بالمبنى تبعا للجو المحيط سواء نهارا أو مساء وهذا التغير له تأثير سواء في إذابة الأملاح بفعل الرطوبة العالية فتتحرك محاليلها بدخل الجدران أما تبلورها بعد جفاف محاليلها عند إنخفاضها وتسبب أيضا في إذابة المواد الرابطة سواء في الأحجار أو المونة</p>
 <p>صورة (14) تدهور زخارف جصية بالمتحف</p>	<p>تراكم الأملاح بسبب تنجذب الرطوبة على الفورم الجصية والزخارف الزيتية أدى إلى انفصال طبقاتها وطمت الشكل واللون.</p>	<p>مظهر التلف وأبعاده</p>
<p>تأخذ عينة ويتم تحليلها لمعرفة نوع الأملاح ويتم التشخيص فيجب إتباع الخطوات التالية: (14)</p> <p>- تصريف مياه الأمطار على مستوى الأرض إلى خارج المبنى بواسطة ميول لإزالة السبب الرئيسي للمشكلة أما داخل المبنى يتم إصلاح أى تلف في الأجهزة الصحية. - التنظيف على الناشف بواسطة الفرشة عن طريق الفرغ . - إعادة تكحيل الجدار لحمايته من تسرب المياه مجددا عند التنظيف بالماء. - تنظيف السطح التالف بالماء والفرغ بالفرشاة البلاستيكية وعلينا إستخدام أقل كمية مياه حتى لاتسمح للاسماخ والأملاح الموجودة داخل الحجر الذويان والتبخر مجددا . - في حالة وجود طبقة حماية كلسية أو طلاء كلسي يجب إعادته من جديد.</p>	<p>العلاج</p>	
<p>- يتم تهوية الفراغ بوضع مروحتين متقابلتين واحدة لسحب الهواء من خارج المبنى والأخرى العكس حتى يجند الهواء بالمبنى باستمرار ويمنع تكثف الرطوبة - أسلوب التكثفة من خلال أنابيب يضخ بها ماء ساخن لتسحب حرارة بالمبنى ولا ترتفع عن 16 درجة مئوية</p>	<p>إجراء الصيانة</p>	

الحالة الدراسية الثامنة		
	<p>بيت ليمانى ريفى بُنى فى أواخر القرن التاسع عشر به رواق يحيط بالياحة الداخلية مثل القصور والصروح اللبينة التي تعود لتلك الفترة.</p> <p>صورة (15) بيت ليمانى القديم</p>	<p>تلف بيولوجى (النباتات)</p> <p>عند نمو النباتات بالخقوق بين الأحجار فتتسع وخاصة إذا مر عليها وقت تكون جنور عميقة بالمياتى فتسبب التآكل بفعل</p>
	<p>عند تقدم الميثى الأثرى تكون فرصة تسلق النباتات على الجدار الحجرى أسر منطعى سواء كانت نباتات سطحية أو نباتات عميقة خاصة فى وجود عدم صيانة وبالتالي تتسبب فى إتساع الشقوق بالجدران</p> <p>صورة (16) مثال النباتات على الجدران</p>	<p>الإهزات الحمضية الناتجة عن الجنور</p>
<p>طريقه الإختلاع:</p>		
<p>- تعتبر حى الطريقة الأولية و المباشرة إلا أنها لها سلبيات بقاء جنور النبات وبالتالي تعود تنمو ويسببها بلحق ضرر بالجدار لإزالة كمية كبيرة من مونة الرطب بين الأحجار ولكنها تكفل الطريقة الشائعة فى العلاج.</p> <p>- بعد الإزالة يجب إعادة ملء الفراغات بمونة أصلية لعدم سماحية النبات بالنمو.</p>		
<p>طريقه الرش:</p>		
<p>- تتم من خلال رش النباتات بالمنتجات الكيميائية فى حالة النباتات المتسلقة يتم قطع الجذر الرئيسى لمنع وصول الغذاء.</p> <p>- أما النباتات العشبية ترش بالمبيد العنقى مكون من (glyphosate) ومتوفر فى متجبرن (round up-triflan).</p> <p>- يترك المكان مدة للتأكد من موت النبات تماما أو عنى الأكل جفافها.</p> <p>- إختلاع وقص بقايا النبات ويجب العمل بحرص لعدم فقد مونة اللحام بقدر الإمكان.</p> <p>- يتم تنظيف الجدار والفواصل جيدا ثم ترطيبها بالماء.</p> <p>- يتم إعادة تكحيل الفواصل بالمونة الجيرية البيضاء جيدا لعدم السماح لأى نبات بالنمو مجددا.</p> <p>- ملء أى فراغات ببقية بمونة السوط.</p>		
<p>فوقية خير من العلاج فى هذه الحالة بسد الشروخ لمنع نمو أى نباتات ولتسهيل المتكمن لمنع تغلظها بين الأحجار</p>		

الحالة الدراسية التاسعة		
	<p>جامع المؤيد شيخ أنشأ عام 1420م حيث يقع بشارع المعز لدين الله ملاصقا بباب زويلة وكان يوجد أجزاء من ملحقات الجامع لم يشرح في بنائها بعد مثل القبة القبالية وبيوت الصوفية بالخائكة (17)</p> <p>صورة (17) جامع المؤيد شيخ</p>	<p>تلف بيولوجى (البكتريا والفطريات)</p> <p>يحدث تآكل</p>
	<p>ظهور الإصابات الفطرية والحشيرية أدى إلى فقدان الألوان والزخارف ووجود فقد فى أرضية التحضير ووجود قشور لونية منفصلة، وجود أجزاء مذهبة مطموسة مع شروخ وانفصال فى أجزاء أخرى وتآكل ألياف بعض الأجزاء فسقطت أجزاء الزخارف وظهر الخشب متدهور</p>	<p>لأساسات وضياع صلابتها نتيجة الأحماض الأنزيمية التى تفرزها هذه الكائنات أما نتيجة تحلل المواد العضوية التى تجعل الوسط شديد الحموضة أو القلوية فيحدث تفاعلات كيميائية تؤثر على الأساسات (16)</p>
<p>طريقه الرش:</p>		
<p>- إزالة الماء تماما من الخشب وتصريفها لحل أهم مشكلة تشاعد على نمو الطفيليات.</p> <p>- إزالة كل طبقات الخشب التالف حتى الوصول إلى السليم ثم تنظيفه على الناشف وإزالة الأثرية منه.</p> <p>- رش الخشب بالمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات داخل الثقوب الناتجة عن الحشرات.</p> <p>- معالجة الخشب بالكربوزيت أو كلورو الزنك أو سلفات النحاس لمقاومة الحشرات والفطريات.</p>		
<p>تفادى التغيرات بالرطوبة النسبية ورش أسفل الجدران بالمبيدات الكيميائية والمحاليل كلوريد الصوديوم</p>		

أهم أنواع الأملاح سائدة الإنتشار في المباني الأثرية		
أملاح الفترات	املاح الكبريتات	ملح كلوريد الصوديوم
تتواجد بنسب عالية على الأسطح التي تكثر فيها الطيور لأن يوجد بها نسب عالية من الأملاح نظراً لسهولة ذوبانها وإتساقها من خلال مياه الأمطار والرطوبة النسبية العالية ويزداد وجودها في الآثار المتواجدة بالمناطق الزراعية ومن أمثلتها نترات البوتاسيوم و نترات الصوديوم و نترات الكالسيوم. (21)	قدرتها عالية في الذوبان وإمتصاص الماء ومن خلال وسط درجة الحرارة أو الرطوبة يمكنها التبلور مع كمية ماء مختلفة ثم ترسب في صورة محاليلها فوق المشبعة وتحدث ضغط داخلي على المادة مع زيادة نموها فتؤدي إلى تكسير الجدران وتفتت مادة البناء ومن أمثلتها كبريتات الكالسيوم و كبريتات الصوديوم و كبريتات الماغنسيوم المائية. (20)	يوجد بالمناطق الساحلية بسبب البحر ينتشر الرذاذ أيضاً يظهر في التربة ويتميز بدرجة ذوبان عالية لأنها مادة مسامية فتستطيع التغلغل بسهولة في مسام أي مادة بنائية كالحجر أو غيره وبالتالي من خلال الترسبات السطحية فتمتص الماء والرطوبة الجوية وتهاجر بحرية بالمادة على شكل محاليل ملحية تتسبب في إتهيار المادة الأثرية ومواد اللحام . (19)
عملية تأثير الأملاح على مواد البناء ميكانيكياً من خلال تحليل بعض العينات معملياً		
<p>إذا لم تجد الأملاح وسط تنمو فيه فسوف تكون غير مؤذية لمادة البناء فعند تعرضها للماء المباشر أوجزيئات الماء في الهواء فإنها تنشط وتبدأ في الذوبان وتتحول إلى محاليل ملحية يسهل تغلغلها وعند فقد هذه الظروف تتبلور على الأسطح الخارجية ومع تكرار العملية تتلف مادة البناء ولكل ملح نسبة رطوبة معينة يبدأ عندها بإمتصاص الماء من الهواء ليصل إلى نقطة التساوي مع الرطوبة كالتالي:</p> <p>صورة (1) أملاح أسفل جدار بيت أثرى على شغل قشور</p>		

نوع الملح (22)	درجة الذوبان	العلاج
كلوريد الماغنسيوم المائي	33%	<ul style="list-style-type: none"> - التظيف بطريقة الفرك على الناحية لإزالة كل الرواسب وذلك بإستخدام فرش مندرجة. - عمل كمادات لإمتصاص باقي الأملاح. - عمل طبقات عازلة بين صفوف الأحجار . - وضع مواد كيميائية مضادة للكبريتات في مونة الحقل.
كبريتات البوتاسيوم المائية	44%	
نترات الصوديوم	75%	
كلوريد الصوديوم	76%	
كلوريد البوتاسيوم	85%	<ul style="list-style-type: none"> - تصريف مياه الأمطار على مستوى الأرض إلى خارج المبنى بواسطة ميول لأزالة السبب الرئيسي. - إستبدال الأحجار التالفة بجديدة مع إعادة تكحيل الجدار لحمايته من تسرب المياه مجدداً عند التظيف بالماء. - تظيف السطح بالكاف بالماء والفرك بالفرش ليحتملكية وعيناً إستخدام أكف كفيه مياه حتى لاتسمح للأوساخ والأملاح الموجودة داخل الحجر للذوبان والتبخر مجدداً . - عند وجود طبقة حماية كسبية أو طلاء يجب إعادته من جديد مع وضع مواد لتكوين مضادة للأحماض.
كبريتات الصوديوم المائية	89%	
كبريتات الصوديوم المائية	90%	
كبريتات الكالسيوم	98%	

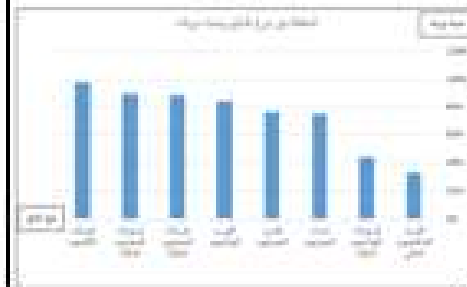

أمثلة لصور وأشكال التبلور الملحي: يختلف شكل الملح تبعاً لبعض العوامل (نوعية الملح وتركيزه، وحجم المسام، ومعدلات الرطوبة والحرارة في الوسط المحيط)													
التزهير الزغبى	بلورات ملحية غير متماسكة على شكل شعيرات طولية تشبه الألياف الإبرية، سهلة الإزالة عن طريق النفخ.												
التزهير المسحوق	بلورات دقيقة جداً تكون إما متجمعة أو مفككة، وغالباً ما تكون في طورها اللامائي وذو لون أبيض.												
قشور ملحية	عبارة عن قشور تظهر في شكل تجمعات متماسكة لملاح واحد أو أكثر، ويحدث وغالباً ما تكون هذه الأملاح شحيحة الذوبان في الماء مثل أملاح الكربونات والكبريتات، إلا أنه في بعض الأحيان يظهر هذا الشكل لأملاح قابلة للذوبان.												
قشور جبسية	لا تتواجد هذه الأملاح في الغالب على الأسطح المعرضة للغسل بفعل الأمطار لكنها تتواجد أسفل السطح حيث تتراكم الأملاح الجبسية في صورة طبقات من القشور المتجمعة في مناطق متفرقة.												
مثال معملي لعينة حجرية لبيت قديم بمدينة المحرق بالبحرين													
													
صورة (أ) عينة لبحر													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chemical Formula</th> <th>Compound Name</th> <th>SemiQuant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiO₂</td> <td>Quartz</td> <td>٨٣</td> </tr> <tr> <td>CaCO₃</td> <td>Calcite</td> <td>١٣</td> </tr> <tr> <td>MgCO₃</td> <td>Magnesite</td> <td>٤</td> </tr> </tbody> </table>		Chemical Formula	Compound Name	SemiQuant [%]	SiO ₂	Quartz	٨٣	CaCO ₃	Calcite	١٣	MgCO ₃	Magnesite	٤
Chemical Formula	Compound Name	SemiQuant [%]											
SiO ₂	Quartz	٨٣											
CaCO ₃	Calcite	١٣											
MgCO ₃	Magnesite	٤											
جدول (ب) نتائج حيود الأشعة السينية لعينة لبحر													
													
شكل (ب) يوضح نمط حيود الأشعة سينية لعينة لبحر													

تم أخذ عينة حجر من أحد الكتل الحجرية الموجودة عند ساحل قرية كرائة أظهرت النتائج أن المكون الأساسي للعينة هو الكوارتز بنسبة 83% والثانوي هو الكالسيوم بنسبة 13% مع وجود نسبة ضئيلة جداً من الماغنيزيت بنسبة 4%. ويوضح نمط حيود الأشعة السينية في الشكل ان نظراً لقرب المبنى الأثري للساحل فبالنظر إلى سوف يتأثر برذاذ البحر المحمل بالأملاح ومع تكرار العملية سيترسب على السطح البلورات الملحية بجانب التغلغل بالمادة الأثرية.

الخلاصة

ضرورة وضع الصيانة الوقائية من أساسيات وضروريات مشاريع الحفاظ على المباني الأثرية وذلك من خلال وضع منهجية واضحة عبارة عن معايير يتم من خلالها تجنب العديد من المشاكل التي أحياناً يصعب حلها لذلك تم التطرق إلى فكرة برنامج صيانة له مدخلات يشترطها المرمم أثناء المشروع لإتمامه وصولاً إلى بعض مخرجات يهدف إليها وعند الاعتماد على هذا البرنامج سيكون بمثابة متابعة مباشرة وأحياناً عنصر تنبيهى للفت نظر المرمم للمشكلة بجعله جاهداً إلى حلها .

توصيات

- وضع كود أثرى للحماية والمحافظة علي التراث المعماري .
- متابعة المبنى وأخذ الاحتياطات الوقائية تقلل من تكلفة عالية جداً في علاج أى تلف للعناصر المعمارية حيث أن المتابعة لا تعطى للتلّف فرصة في التدهور أو الوصول لمرحلة متأخرة تستنزف وقت وجهد وتكلفة عالية.
- وضع إجراءات للتحكم في عمليات الترميم والحفاظ بحيث تتناسب البيئة المعاصرة مع بيئة الأثر وتحاكى مفرداته المعمارية التراثية وإدماج مرحلة الصيانة مابعد العلاج في هذه الإجراءات.
- وضع نظام متكامل للحفاظ والصيانة و ليس قرارات منفردة فالحفاظ على المبنى الأثرى يتعطل بسبب تضارب قرارات الجهات الإدارية و تعدد جهات المسؤولية و التعارض القانوني بين السلطات العامة المسؤولة.

- إنشاء جهات تفتيشية لها صلاحيات مناسبة بالمباني الأثرية تتولى مهمة إيقاف تدهور الأثر ومتابعه تنفيذ خطط الصيانة الدورية و إزالة التعديلات عليها قبل أن تؤثر عليها بصورة دائمة.
- يوصى بوضع أسس و شروط محددة و واضحة لتوظيف و إعادة إستخدام المباني الأثرية أو تأجيرها لمدة محدودة حتى يتيسر مراقبة أى ضرر و وقفة فى أى وقت مع ضرورة الإلتزام بخطة الصيانة الدورية الموضوعه من قبل الجهات المختصة.
- لكل حضارة مقوماتها وشخصيتها التي يتم الحفاظ عليها لتكون ميراثاً للأجيال فهي ليست ملكاً لنا ولكن ملك للأجيال القادمة أيضاً ومن حقهم علينا الحفاظ عليها وصيانتها وحفظها لهم دون تشويه أو تدمير لتترك لهم إرثاً غنياً كما تركه لنا الأجداد .

المراجع

- [1]. عبد المعز شاهين، كتاب، صيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية ص203.
 - [2]. ا.ايمن عبد المنعم، وزاره الثقافه، هيئه الاثار، ترميم جامع بن طولون ،، مشروع ترميم القاهره التاريخيه، 1999، ص15.
 - [3]. دور الصيانة الوقائية في الحفاظ على المباني الأثرية. ورقة بحثية / عبدالرحيم يوسف احمد مكي
 - أخصائي ترميم وصيانة الاثار بآثار مصر العليا.مجلة العمارة والفنون.العدد التاسع.
 - [4]. د.محمد فكري محمود م.نشوي سيد علي ،تنظيم أدوار المشاركين في مشروعات الحفاظ علي المباني والمناطق الأثرية " المؤتمر الدولي " المدن التراثية بالاقصر . 2006.
 - [5]. د.سلمان احمد المحارى ،المواقع الأثرية فى مملكه البحرين(المشاكل والتحديات ومقترحات الترميم والصيانة) ،كتاب،دار كتاب البحرين الثقافيه،2009م،ص385.
 - [6]. مجد نجدي ناجي المصري،رساله ماجستير، تقييم أساليب وتقنيات الترميم في فلسطين نابلس حالة دراسية جامعة النجاح الوطنية،2010م،ص100.
 - [7]. عبد المعز شاهين، كتاب، صيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية ص210.
 - [8]. ا.د.زاهى حواس وا.عبد الله العطار، مشروع ترميم وتطوير مسجد الامام البوصيرى بالتعاون مع وزاره الثقافه والمجلس الاعلى للآثار.
 - [9]. عبد المعز شاهين، كتاب، صيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية ص212.
 - [10]. ا.د.صالح لمعى، مجله مركز احياء تراث العمارة الاسلاميه العدد24، 1998م، ص5.
 - [11]. ا.ايمن عبد المنعم، وزاره الثقافه، هيئه الاثار، ترميم جامع بن طولون ،، مشروع ترميم القاهره التاريخيه، 1999.
 - [12]. ا.م.د.جسام البرمبلى ود.خالد عبد الهادى، اثر الاضافات المعمارية الحديثه على المنظومة العمرانيه الشامله للحفاظ على المناطق الأثرية بالاسكندريه، 2003م، ص6.
 - [13]. المقاولون العرب بالتعاون مع وزاره الثقافه (قطاع المشروعات) ، مشروع ترميم الكنيسه المعلقه وحصن بابلينون والمتحف القبطى.
 - [14]. المقاولون العرب بالتعاون مع وزاره الثقافه والمجلس الاعلى للآثار، مشروع ترميم وتطوير متحف المجوهرات الملكيه.
 - [15]. المديرية العامه للآثار ببلبنان والمديرية العامه للآثار والمتاحف فى سوريا و معهد برشلونه.مشروع العمارة التقليديه ببلبنان
- www.meda-corpus.net
- [16]. عبد المعز شاهين، كتاب ، مرجع سابق ،ص219.
 - [17]. ا.ايمن عبد المنعم، وزاره الثقافه، هيئه الاثار، ترميم جامع المؤيد شيخ ،، مشروع ترميم القاهره التاريخيه ص5.
 - [18]. د.سلمان احمد المحارى ،قراءات مختارة من ايكروم الشارقة، حفظ المباني التاريخية بمدينة المحرق، ص123.
 - [19]. د. أحمد شعيب محاضرات سنة ثالثة، مشكلة الأملاح وعلاجها في النقوش الجدارية، كلية الآثار -قسم ترميم الآثار، 2000 ، ص28 .
 - [20] Shoeib,A: Weathering effects on an ancient Egyptian limes tone which has been affected by salt, in: the 1st Symp, Bari, 1989 " The conservation of monuments in the Middetarean Basin, PP. 203 – 208.
 - [21] Spencer R.J: Sulfate minerals in evaporite deposits. Rev. Mineral. Geochem. 40, 2000, pp. 173 – 192.
 - [22]David.B: Weathering and Decay of Masonry, in "Conservation of Building and Decorative Stone" edited by Ashurs t&Dimes, Part 1, 1990, P.154.
 - [22]Lubelli.B & Rooij.M: NaCl crys tallization in res toration plas ters, in: Cons truction and Building Materials, 23, Elsevier Ltd, (2009), PP. 1736 – 1742.